

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI

7/14224

Sayı : B.02.0.005/031/725

31/05/2006

Konu : Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 23.05.2006 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.
00.02/21179 sayılı yazısı.

Eskişehir Milletvekili Sayın Mehmet Vedat YÜCESAN tarafından tevcih edilen 7/14224 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, Bakanlığım bağlı kuruluşu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 30.05.2006 tarihli ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/1492 sayılı cevabi yazı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.



Beşir ATALAY

Devlet Bakanı

EKLER :

1- Cevabi yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği :

TBMM Başkanlığına

Bilgi :

Başbakanlığa



TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği

7/14224

30.05/2006

SAYI : B.02.2.TRT.0.61.00.00/ 1482
KONU : 7/ 14224 sayılı Soru Önergisi Cevabı

DEVLET BAKANLIĞINA
(Sayın Beşir ATALAY)

İlgi : 25.05.2006 tarih ve B.02.0.005/031/ 725 sayılı yazınız.

Eskişehir Milletvekili Sayın Mehmet Vedat YÜCESAN'ın verdiği 7/14224 sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda arz olunmuştur.

1-Devamlılık Stüdyoları, Ana Kumanda, Cihaz Odaları ve bütün teknik hacimler 2 x 120 kVA gücündeki kesintisiz güç kaynakları (UPS) üzerinden beslenmektedir. UPS lerin enerjileri; 630 kVA trafo ile paralel yedekli çalışan 500 kVA gücündeki elektrojen grupları üzerinden sağlanmaktadır. İddia edildiği gibi yedek enerji kaynaklarının çalışmaması söz konusu değildir. Şehir şebekesi ve elektrojen gruplarının çalışmasına rağmen, ortak çıkışlarının bağlı olduğu 1200 amperlik termik manyetik şalterde meydana gelen arızanın tespitinin ve giderilmesinin uzun sürmesi nedeniyle bahsedilen enerji kaynakları üzerinden alçak gerilim dağıtım baraları beslenememiş dolayısıyla sisteme enerji verilememiştir.

2-Enerji kaynaklarımızın boş olması mümkün değildir. Zira bahsedilen arızanın başladığı andan itibaren; bütün yayınlarımız yaklaşık 70 dakika akü grupları üzerinden beslenmiştir. Ayrıca jeneratörler ve şalt teçhizatı her gün düzenli olarak kontrol edilmektedir. Yayınlarımız kesintisiz 24 saat devam ettiğinden; bu kontroller gözle ve şalterler üzerinde elle ısı kontrolü şeklinde olmaktadır. Daha sonra yapılan incelemede; şalterdeki bu arızanın, şalterin iç kısmında bulunan kontak baskı sisteminin zamanla deforme olması ve kontakların tam kapanmamasından kaynaklanan bir ark sonucu oluşan ısı nedeni ile kısa sürede yanmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili olarak Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan soruşturma devam etmektedir.

3-Ankara TV. Müdürlüğü bünyesindeki teknik elemanlar en az 15 yıldır yayın hizmetinde bilfiil çalışmakta olup iş deneyimsizliklerinin söz konusu olması mümkün değildir.

Arz ederim.

Ali GÜNEY
Genel Müdür V.