



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 76791929 / 610- 49
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/21027)

 
7/21027
GK 157

16-01-2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 24.04.2013 tarih ve 119587 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde yer alan Manisa Milletvekili Sayın Ecz. Özgür ÖZEL tarafından verilen 7/21027 esas numaralı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte sunulmaktadır.
Gereğini arz ederim.


Faruk ÇELİK
Bakan

EK : 1 Cevap (5 sayfa)

**MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ECZ. ÖZGÜR ÖZEL'İN 7/21027 ESAS NUMARALI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

İşyerinde 24-26/06/2009 tarihlerinde Bakanlığımız iş müfettişlerince ilk aşama teftişte aşağıdaki noksan hususlar tespit edilmiştir:

1. Tahkimat planı ocağın özelliklerine göre hazırlanmamıştır.
2. Özellikle taban yollarında tahkimat, tavan ve yan duvar basınçlarının en aza indirecek, akıntı ile boşluklarının oluşmasını önleyecek şekilde yapılacaktır.
3. Hava ölçüm istasyonları yeterli olmayıp mevzuata uygun şekilde kurulmamıştır.
4. Merkezi izleme sistemi yoktur.
5. Ayaklar oluşturulurken taban yolundan sonra 20 metrelik kısımda kör çalışılmaktadır.
6. Terk edilen veya yeterince havalandırılmayan yerler, işçilerin girmesini önleyecek biçimde barajlanarak kapatılacaktır.
7. Havalandırma sisteminin gerekli detaylarını içeren bir havalandırma planı hazırlanmamıştır.
8. Bağlar arasında yeterli kama, fırça yoktur.

İşyerinde 15-18.01.2010 tarihleri arasında yapılan ikinci aşama teftişte aşağıdaki noksan hususlar tespit edilmiştir:

1. Tahkimat ocağın tüm kısımlarında tavan ve yan duvar basınçlarının en aza indirecek, akıntı ile boşluklarının oluşmasını önleyecek şekilde sık sık taranarak gerekli tedbirler alınacaktır.
2. Merkezi izleme sistemi yoktur.
3. Bağlar arasında yeterli kama, fırça yoktur.

Teftiş sonucunda düzenlenen inceleme raporu ile 3 noksan hususun derhal giderilmesi istenilmiştir.

İşyerinde 08-09.07.2010 tarihinde yapılan teftişte tespit edilen hususlar:

1. Bazı işçilerin mesleki eğitim belgeleri yoktur.
2. Ocakta merkezi gaz izleme sistemi henüz kurulmamış olup montaj çalışmalarına başlanılmıştır.
3. Ocakta kullanılan elektrikli ekipmanlar henüz exproof özellikte olmayıp exproof ekipmanlarla değiştirme çalışmaları başlamıştır.
4. Yerüstü karo tesislerindeki bazı bant konveyörlerin hat boyunca emniyet durdurma teli yoktur.
5. Kaynakhanede havalandırma sistemi yetersiz olup uygun değildir.
6. Dinamit deposunun etrafındaki yanmaya müsait otlar temizlenmemiştir.
7. Bazı elektrik kablo bağlantıları izolebant ile yapılmıştır.
8. Yeraltındaki bant ve zincirli konveyörler çalışmaya başlamadan önce otomatik sesli ikaz edecek sistem yoktur.
9. Ocakın bazı kısımlarında kırık tahkimat bulunmakta olup henüz tarama yapılmamış ve eksik tahkimatlı bölgeler vardır.

Teftiş sonucunda düzenlenen genel teftiş raporu ile 9 noksan hususun derhal giderilmesi istenilmiştir.

İşyerinde 08-19.01.2011 tarihinde yapılan teftişte tespit edilen hususlar:

1. Yer altı kömür ocağında kullanılan makinelerin birçoğu exproof özelliğini kaybetmiştir.
2. Yer üstü band tesislerinde, band boyunca çekilmesi gereken, bandı durdurucu emniyet teli yoktur.
3. Kaynakhanede kaynak gazı emiş sistemi uygun ve yeterli değildir.
4. Yerüstü ve yeraltında bazı elektrik kablo bağlantıları izole band ile yapılmakta olup, uygun değildir.
5. Yeraltında band ve zincirli konveyörlerin bazılarında hareket öncesi ikaz sistemi yoktur. Mevcut bazı ikaz sistemleri uygun değildir.
6. Yer altı kömür ocağında mevcut üretim ayağı ve rekuplarında tahkimat yeterli ve uygun değildir. Kırık ve bozulmuş tahkimat kasaları mevcuttur.

Teftiş sonucunda düzenlenen genel teftiş raporu ile 6 noksan husus için idari para cezası istenilmiştir.

İşyerinde 12-14.09.2011 tarihinde yapılan teftişte tespit edilen hususlar:

1. İşyerinde iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirilmemiştir.
2. İşyeri sağlık güvenlik birimi oluşturulmamıştır.
3. Ocak içerisinde kullanılan elektrikli ekipmanların (elektrik motorları, iletkenler, armatürler) tamamı exproof özellikte değildir.
4. Exproof özellikteki elektrikli ekipmanların muayene belgeleri yoktur.
5. İşyeri elektrik rapor defteri uygun şekilde tutulmamaktadır.
6. Yerüstü ve yeraltında bazı elektrik kablo bağlantıları izole bant ile yapılmış olup, uygun değildir.
7. Ocağın elektrik şebekesi planı ve kullanım yönergesi yoktur.
8. Ocak içerisindeki ve yerüstü karo tesislerinde elektrikle çalışan makina ve tezgahların gövde güvenlik topraklamalarının uygunluğu belgelendirilmemiştir.
9. Ocak içi elektrik tesisatının kontrolleri belgelendirilmemiştir.
10. İşyerinin yeraltı ve yerüstünde bulunan konveyör bant sistemlerindeki tamburların, makinelerin kayış-kasnak, dişli ve kaplin sistemlerinin bazılarında koruyucu yoktur. Mevcut tambur koruyucuları yetersizdir.
11. Elektrikli ve mekanik ekipmanların bakım ve kontrol belgeleri görülebilmiştir.
12. Rekuplarda ve ayaklar içerisinde bazı bölümlerde tahkimat uygun değildir.
13. Patlayıcı madde kullanımı sırasında kullanılan penseler kıvılcım çıkarmaz özellikte değildir.
14. İşçilere iş elbisesi verilmemiştir. İşçilere verilen çizmeler çelik burunlu değildir.

Teftiş sonucunda tespit edilen hususlardan 3'üncü sıradaki "Ocak içerisinde kullanılan elektrikli ekipmanların (elektrik motorları, iletkenler, armatürler) tamamı exproof özellikte değildir" ve 4'üncü sıradaki "Exproof özellikteki elektrikli ekipmanların muayene belgeleri yoktur" başlıklı 2 madde noksan hususun işçilerin hayatı için tehlike oluşturması nedeniyle, 4857 sayılı İş Yasasının 79'uncu Maddesine dayanılarak çıkartılan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik'in 10'uncu maddesi gereği söz konusu 2 noksan husus giderilinceye kadar işyerinin yeraltı işletmesinin kapatılması istenilmiştir.

İşyerinde 19.10.2011 tarihinde yapılan teftişte tespit edilen hususlar:

1. Yapılan inceleme teftişinde; 12-14.9.2011 tarihli teftişinde tespit edilen kapatmaya esas noksanlıkların giderildiği görülmüştür.
2. İşveren vekili, üretim yapılmadığı için; Ocağın 152 kodunda bulunan 3'üncü üretim ayağında eski imalattan dolayı kömür yangını çıktığını ve bu yüzden ayağın bulunduğu panonun açığa çıkan gazlar nedeniyle sökülmesinin yapılarak o bölgedeki elektriklerin kesildiğini, malzemelerin çıkarılarak panonun giriş ve çıkışından barajlanıp kül basıldığını belirtmiştir. Bu husus yerinde incelendiğinde de barajların yapıldığı görülmüştür.

Yapılan inceleme teftişinde işyerinin kapatılmasına neden olan noksanlıkların giderildiği görülmüştür. Kapatmaya neden olan noksanlıkların giderilmesi nedeniyle kapatma kararının kaldırılması istenilmiştir.

İşyerinde 12-16.04.2012 tarihinde yapılan teftişte;

Tespit edilen hususlar:

1. Bazı elektrik kablolarının bağlantıları ve haberleşme sistemi exproof özellikte değildir.
2. İşçilere kişisel solunum koruma cihazı verilmemiştir.
3. İşyerinde işyeri hekimi çalıştırılmamaktadır.
4. İşçilere iş elbisesi verilmemektedir.

Teftiş Sırasında Giderilen Noksan Hususlar:

1. İşyerinde bazı kayış ve kasnaklara koruyucular yapılmıştır.
2. Atölyelerde çalışan işçilerin soyunma yerlerinin temizliği yapılmıştır.
3. Zımpara taşının dayamaları takılmıştır.
4. İşçi banyoları temizlenip boyanmıştır.
5. Soyunma dolapları düzenlenmiştir.

İşyerinde 5,8,9,10,16-10-2012 tarihinde yapılan teftişte;

Tespit edilen hususlar:

1. Ocaktaki konveyörlerin durdurma-çalıştırma düğmeleri ve panolar exproof değildir, ancak exproofları ile değiştirilmek üzere işveren tarafından siparişleri verilmiştir. Ocakta exproof olan bazı kablo ve ekipmanlar da exproof özelliklerini kaybetmiştir.

Teftiş Sırasında Giderilen Noksan Hususlar:

1. Açık ocak yangını çıkan ayak barajlatılarak kapatılmıştır.
2. Çalışan diğer ayaklara yangın bekleme barajları yaptırılmıştır.
3. Ocaktaki exproof olmayan aydınlatma ve haberleşme ekipmanları ocak dışına çıkartılmıştır.
4. Süresi geçmiş elektrik ve topraklama tesisatının kontrolleri yaptırılıp, rapora bağlatılmıştır.
5. İşyerinde bazı kayış ve kasnaklara koruyucular yaptırılmıştır.
6. Hızır atölyesine kapalı tipten aydınlatma taktırılmıştır.
7. İşyerindeki bazı merdivenlerin korkulukları tamamlanmıştır.
8. Triyaj bölümündeki eleğe giden bantın altına parça düşmelerine karşı muhafaza yaptırılmıştır.
9. Triyaj bölümünde zemindeki açıklıklar kapatılmıştır.

İşyerinde 7,8,14-03-2013 tarihinde yapılan teftişte:

Tespit Edilen Hususlar:

1. İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı istihdam edilmemiştir.

2. İşveren ile işyeri hekimi arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Ek-4a'da belirtilen "İşyeri Hekimliği Çalışma Sözleşmesi/Görevlendirmesi" örneğine uygun olarak düzenlenip İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğüne onaylatılmamıştır.
3. Oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu yeterli üye sayısı ile toplanmamaktadır.
4. İşyerinde Çalışan Temsilcisi atanmamıştır.
5. Ocaktaki konveyörlerin durdurma-çalıştırma düğmeleri ve bazı elektrik dağıtım panoları exproof değildir, ancak exproofları ile değiştirilmek üzere işveren tarafından siparişleri verilmiştir.
6. Ocak içerisinde çalışan çalışanların bazılarının üzerinde karbonmonoksit(CO) maskesi yoktur. İşyerinde mevcut olan karbonmonoksit maskeleri 2003 yılı öncesinde TKİ-ELİ Müessese Müdürlüğü tarafından alınmış ve raf ömürleri dolmuştur.
7. İşyerinin yerüstü tesisinde bazı makinaların kayış-kasnak-tahrik kısımları, aspiratör kanatları ve konveyör bantların tambur diplerinde tehlikeli kısımlar kapatılmamıştır.
8. Yerüstü tesislerindeki elektrik tesisatı uygun değildir (Uygun olmayan elektrik dağıtım panoları, uygun olmayan kablo çekimleri, kırık sigorta kutuları, elektrik motorlarının bağlantı yerleri açıkta olduğu vb yerler bulunmaktadır).
9. İşyerinin elek tesis binası, idari bina, elektrik atölyesi ve tuvalet olarak kullanılan binalarda tehlikeli çatlaklar vardır.
10. Yer altı kömür ocağında üretimin yoğun olarak yapıldığı (C) Panosunun nefesliği ikinci yol ve kaçamak olarak kullanılacak durumda değildir. Bu panonun başka yerüstü ile ikinci bağlantısı yoktur.
11. Yer altı kömür ocağının (C2) ve (C3) ayaklarındaki zincirli konveyörlerin hareket öncesi sesli ve ışıklı ikaz sistemi yoktur.
12. Kömür ocağında, kömür üretim dilimleri 10'ar metrelik dilimler halindedir. Bu kömür kalınlığının 2 metrelik kısmını ayak arınından, ortalama olarak 8 metrelik kısmını da ayak arkasındaki göçükten alınarak yapılmaktadır.

Teftiş Sırasında Giderilen Noksan Hususlar:

1. Kül hazırlama tesisindeki makinaların tehlikeli kısımları koruyucu içerisine aldırıldı.
2. Kül hazırlama tesisindeki tikner su tankına uygun sabit merdiven ve platform yaptırıldı.
3. Yerüstü elek tesisinde konveyör bant altlarına malzeme düşmelerine karşı önlem aldırıldı.
4. Elektrik pano odasında bulunan soyunma yeri başka yere taşındı. Pano odasının kilitlenmesi sağlandı.
5. Oksijen kaynak tüpleri arabalarına konuldu. Tüp çıkışlarına da alev geri tepme ventili taktırıldı.
6. Elek tesisinde bazı yüksekten geçen bantların kenarındaki geçitlere korkuluk yaptırıldı.

Tespit edilen hususlardan 5, 6, 9, 10 ve 12'nci maddelerinde detaylı olarak açıklanan ve işverence, işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde ve iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan risklere karşı tedbir alınmadığından, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 25'inci maddesi gereğince işyerinin yerüstü binalarında(İdari büro, elek tesisi , elektrik atölyesi ve tuvalet) ve yeraltı kömür üretiminin yapıldığı (C) panosunda tehlikeler giderilinceye kadar işin durdurulması, için gerekli işlemlerin yapılması istenilmiştir.

İşyerinde 24.25-03-2013 tarihinde yapılan teftişte;

Tespit Edilen Hususlar:

1. "Ocaktaki konveyörlerin durdurma-çalıştırma düğmeleri ve bazı elektrik dağıtım panoları exproof değildir, ancak exproofları ile değiştirilmek üzere işveren tarafından siparişleri verilmiştir." İfadesi ile tespit edilen noksan hususlar giderilmiştir.
2. "Ocak içerisinde çalışan işçilerin bazılarının üzerinde karbonmonoksit(CO) maskesi yoktur. İşyerinde mevcut olan karbonmonoksit maskeleri 2003 yılı öncesinde TKİ-ELİ Müessese Müdürlüğü tarafından alınmış ve raf ömürleri dolmuştur." İfadesi ile tespit edilen noksan hususla ilgili olarak, raf ömrü dolan karbonmonoksit maskeleri TTK test merkezine gönderilerek kontrolleri yaptırılmış ve sağlam olanların raf ömürleri için uzatma alınmıştır. Ayrıca 125 adet yeni karbonmonoksit maskesi alınarak ocağa giren işçilerin tamamının yanında maske bulundurulması sağlanmıştır.
3. "İşyerinin elek tesis binası, idari bina, elektrik atölyesi ve tuvalet olarak kullanılan binalarda tehlikeli çatlaklar vardır." İfadesi ile tespit edilen noksan hususla ilgili olarak binalarda İnşaat Mühendisi kontrolünde güçlendirme çalışmaları yapılarak bu binalardan kullanılabilir hale getirilenleri için kullanılabilir raporu alınmıştır. Kullanılamaz durumda olanlar için ise bina tamamen terk edilerek kullanıma kapatılmıştır.
4. "Yer altı kömür ocağında üretimin yoğun olarak yapıldığı (C) Panosunun nefesliği ikinci yol ve kaçamak olarak kullanılacak durumda değildir. Bu panonun başka yerüstü ile ikinci bağlantısı yoktur." İfadesi ile tespit edilen noksan hususla ilgili olarak, ocağın C panosu kısmında üretim çalışmalarının bittiği ve bu bölümde sökülmesi çalışmalarının yapıldığı görülmüştür. Ayrıca bu kısımdaki kaçamak yolunda tarama, basamak ve tutamak yapılarak kaçışa uygun hale getirilmiştir.
5. "Kömür ocağında, kömür üretim dilimleri 10'ar metrelik dilimler halindedir. Bu kömür kalınlığının 2 metrelik kısmını ayak arınından, ortalama olarak 8 metrelik kısmını da ayak arkasındaki göçükten alınarak yapılmaktadır." İfadesi ile tespit edilen noksan hususla ilgili olarak ocakta ayaklar kömür damarının eğimine diyagonal olarak oluşturularak kömür kalınlığı düşürülerek çalışma yapılmaya başlanmış olup ayrıca üretim yaptıkları ayağın üzerinde eski imalat boşlukları bulunup bulunmadığı ve göçüğe neden olacak tehlikelerin önceden belirlenmesi amacıyla üretim öncesi sürekli kontrol sondajları yapılarak sonuçlarına göre üretim çalışmaları yürütülmeye başlamıştır.

Yapılan teftiş sonucunda işyerinde durdurmanın kaldırılması istenmiştir.