

7/52484

GK.21



T.C.  
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 89456481/610/ 722  
Konu : Yazılı soru önergesi (7/52484)


21.10.2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 08.10.2014 tarihli ve 197127 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde yer alan Ankara Milletvekili Sayın Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ tarafından verilen 7/52484 esas numaralı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte sunulmaktadır.

Gereğini arz ederim.

  
Faruk ÇELİK  
Bakan

Ek: Cevap (5 sayfa)



ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN PROF. DR. ÖZCAN YENİÇERİ'NİN 7/52484 ESAS  
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR

Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş. Amasra B Sahası unvanlı işyerinde, Bakanlığımızca 01.01.2009 ile 01.11.2014 tarihleri arasında 15 teftiş gerçekleştirilmiştir.

Anılan işverenliğe ait işyerinde meydana gelen iş kazalarından, Bakanlığımız tarafından incelenenler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Teftiş Türü	Teftiş Konusu	Rapor Tarihi	Tespit Edilen Hususlar	Sonuç
İnceleme	Zheng Qi Xue isimli çalışanın yaralanması, Zhangwen Liang isimli çalışanın ölümüyle sonuçlanan iş kazasına ilişkin inceleme teftişi	09/10/2014	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kuyu 2. Silo inşaatı bölgesinde patlatmaya hazırlık için delik delme işlerinin yapılacağı bölgede çalışmaya başlamadan önce ve çalışma sırasında delik delinecek kısımlarda pasaların duraylılık kontrolü yapılmamıştır.</li><li>2. Acil durum tatbikatı yapılmamıştır.</li><li>3. Yeraltında ilkyardım odası bulunmamaktadır.</li><li>4. Kazalı Zheng Qi Xue'ya ait 30/03/2012 tarihli sağlık raporu bulunmaktadır.</li><li>5. Zhangwen Liang ve Zheng Qi Xue isimli çalışanlara ait 16 saatlik oryantasyon eğitimi bulunmaktadır. Ancak iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yoktur.</li><li>6. Zhangwen Liang ve Zheng Qi Xue isimli çalışanların mesleki eğitimlerine dair denklik belgesi yoktur.</li><li>7. İşyerinde arama, kurtarma ve tahliye faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi için tahlisiye (kurtarma) istasyonu kurulmamıştır.</li><li>8. 3705 nolu galerinin 10. metresinde bulunan QJZ6-80/1140(660) kesici ve ek kutusu, 250 m, 750 m ek kutuları, 1000. m de bulunan KBSGZY-315/6 trafo ve KBZ9-200/1140(660) kesici, 3602 nolu galeride desandre başında 520. metrede bulunan vinç ve sesli ışıklı sinyalizasyonu, 3704 nolu galeri arınında QJZ6-200/1140(660) kesici, QBZ-120/660(380) 4 adet yol verici, skyper motoru YBK2-255M-4 motor, 3603 nolu galeride 1010. m KBSGZY-315/6 trafo, KBZ9-200/1140(660) kesici ve ek kutuları 1510. metrede beton püskürtme makinasının motoru YB2-132S1-2(380/660), 1 nolu kuyu dibi, 3 nolu kuyu dibi 3704 ve 3603 arınlarında bulunan CO,CO2,O2,CH4 sensörleri ve bağlı bulunduğu ana ünite Çin standartlarına göre MA sertifikalı olup ATEX'e uyumlu değildir.</li><li>9. İşyerinde tahlisiye ekipleri oluşturulmamıştır.</li><li>10. 1 nolu Gömü kuyusu ile 3 nolu Amasra kuyusu arasında ki -410 katı ile - 510 katı arasındaki havalandırma doğal</li></ol>	İşverenlik hakkında 29.123 TL idari para cezasının uygulanması, işyerinde derhal işin durdurulmasının devamı

			hava ve tali havalandırma ile sağlanmaktadır. Ocağın genel havalandırmasını sağlayacak mekanik havalandırma sistemi kurulmamıştır.	
İnceleme	İşyerinde Qingjun LUI'nun ölümü ile sonuçlanan kazanın inceleme teftişi	30/10/2013	<p>1. Tavanın kararlılığı açısından yeterli ve gerekli önlemler alınmadan arında kaya saplaması için delik delme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.</p> <p>2. İşçinin üzerine tavandan düşerek, kazaya sebep olan 1 ton ağırlığındaki masif kütle, atım yapıldıktan sonra kontrollü olarak düşürülmemiştir.</p> <p>3. Qing Jun LIU' a işe başladığında verilen yeraltı işbaşı uyum eğitimi sonrasında yeterli ölçme ve değerlendirilme yapılmamıştır.</p> <p>4. Hattat Enerji ve Maden Tic. AŞ. tarafından hazırlanan sağlık güvenlik dokümanında; yeraltı işçisi için, tahkimatın sıkıştırması sonucu oluşabilecek kazalar kabul edilebilir risk sınıfına sokulmuştur. Datong Coal Mine Group Co. Ltd. Şti sağlık güvenlik dokümanı hazırlamamıştır.</p> <p>5. Kazalar ile ilgili hazırlanmış Kaza Araştırma Raporları bulunmamaktadır. Kurul tarafından toplantılarda bu kazalar gündem maddesi yapılmamış, koruma ve önleme politikaları belirlenerek toplantı tutanağına işlenmemiştir.</p> <p>6. Kaza tarihinde Hattat Enerji ve Maden Ticaret AŞ.'nin tehlike sınıfına göre ataması yapılmış İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı bulunmamaktadır.</p> <p>7. Asıl işveren ve alt-işverenler arasında iş sağlığı ve güvenliği yeterli koordinasyonu sağlanmamıştır. Bu koordinasyonun yöntemi ile ilgili gerekli bilgiler sağlık güvenlik dokümanında yer almamaktadır.</p>	İşverenlik hakkında 4250 TL idari para cezasının, "Datong Coal Mine Group Co. Ltd. Şti." unvanlı işverenlik hakkında 1750 TL idari para cezasının uygulanması
İnceleme	İşyerinde 30/11/2008 günü saat 17:15 sularında meydana gelen iş kazası sonucu yaralanan tedavisi sırasında 07/12/2008 günü vefat eden XIUHU YİN ile ilgili yapılan inceleme teftişi	28/01/2009	<p>1. Çalışanların uyması gerekli olan iş güvenliği talimatları, işyerinde karşılaşılabilecek risklerle ilgili eğitilmemiş ve bu konularda bir risk değerlendirme raporu hazırlanmamıştır.</p> <p>2. İşyerinde kazaya neden olan iş ekipmanının kontrolünün yapıldığına dair kayıt ve belge görülmemiştir.</p> <p>3. Delik delme işinde kullanılan şemsiye delicinin mevzuatın öngördüğü sulu delik delme sistemine göre çalışmadığı, bu nedenle ortamda çok kesif bir toz oluştuğu, çalışanlar arasındaki iletişimi olumsuz etkilediği görülmüştür.</p> <p>4. Kuyu dibinde ve zeminde çalışanlar ile platform üstündeki sinyalciler arasında haberleşmeyi temin edecek sesli bir tertibat yoktur.</p>	Meydana gelen olayın iş kazası olduğu, asıl işveren ve alt işverenin yerine getirmediği hususlar bulunduğu

Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş. Amasra B Sahası unvanlı işyerinde, Bakanlığımızca son 5 yıl içerisinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden işyerinde gerçekleştirilen teftişlere ilişkin teftiş türleri, rapor tarihleri, tespit edilen mevzuata aykırılıklar ile işverenlik hakkında uygulanması talep edilen idari yaptırımlar aşağıda sunulmuştur.

Teftiş Türü	Rapor Tarihi	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılıklar	Sonuç
Programlı	25/09/2014	<p>1. İşyerinde arama, kurtarma ve tahliye faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi için tahlisiye (kurtarma) istasyonu kurulmamıştır.</p> <p>2. 3705 nolu galerinin 10. metresinde bulunan QJZ6-80/1140(660) kesici ve ek kutusu, 250 m, 750 m ek kutuları, 1000. m de bulunan KBSGZY-315/6 trafo ve KBZ9-200/1140(660) kesici, 3602 nolu galeride desandre başında 520. metrede bulunan vinç ve sesli ışıklı sinyalizasyonu, 3704 nolu galeri arınında QJZ6-200/1140(660) kesici, QBZ-120/660(380) 4 adet yol verici, skyper motoru YBK2-255M-4 motor, 3603 nolu galeride 1010. m KBSGZY-315/6 trafo, KBZ9-200/1140(660) kesici ve ek kutuları 1510. metrede beton püskürtme makinasının motoru YB2-132S1-2(380/660), 1 nolu kuyu dibi, 3 nolu kuyu dibi 3704 ve 3603 arınlarında bulunan CO,CO2,O2,CH4 sensörleri ve bağlı bulunduğu ana ünite Çin standartlarına göre MA sertifikalı olup ATEX'e uyumlu değildir.</p> <p>3. İşyerinde tahlisiye ekipleri oluşturulmamıştır.</p> <p>4. 1 nolu Gömü kuyusu ile 3 nolu Amasra kuyusu arasında ki -410 katı ile -510 katı arasındaki havalandırma doğal hava ve tali havalandırma ile sağlanmaktadır. Ocağın genel havalandırmasını sağlayacak mekanik havalandırma sistemi kurulmamıştır.</p>	İşyerinde derhal işin durdurulmasının devamına
Programlı	27/06/2014	<p>1. İşyerinde arama, kurtarma ve tahliye faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi için kurtarma istasyonu kurulmamıştır.</p> <p>2. İşyerindeki elektrikli ve mekanik ekipmanların bazıları Çin standartlarına göre MA sertifikalı olup ATEX'e uyumlu değildir.</p> <p>3. İşyerinde tahlisiye ekipleri oluşturulmamıştır.</p> <p>4. 1 nolu Gömü kuyusu ile 3 nolu Amasra kuyusu arasında ki -410 katı ile -510 katı arasındaki havalandırma doğal hava ve tali havalandırma ile sağlanmaktadır. Ocağın genel havalandırmasını sağlayacak mekanik havalandırma sistemi kurulmamıştır.</p>	İşveren hakkında 6720 TL idari para cezasının uygulanması
Programlı	24/06/2014	<p>1. İşyerinde arama, kurtarma ve tahliye faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi için tahlisiye (kurtarma) istasyonu kurulmamıştır.</p> <p>2. İşyerindeki elektrikli ve mekanik ekipmanların bazıları Çin standartlarına göre MA sertifikalı olup ATEX'e uyumlu değildir.</p> <p>3. İşyerinde tahlisiye ekipleri oluşturulmamıştır.</p> <p>4. 1 nolu Gömü kuyusu ile 3 nolu Amasra kuyusu arasında ki -410 katı ile -510 katı arasındaki havalandırma doğal hava ve tali havalandırma ile sağlanmaktadır. Ocağın genel havalandırmasını sağlayacak mekanik havalandırma sistemi kurulmamıştır.</p>	İşyerinde işin durdurulması
Programlı	24/04/2014	<p>1. İşyerinde arama, kurtarma ve tahliye faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi için kurtarma istasyonu kurulmamıştır.</p> <p>2. Yeraltında kullanılan elektrikli ekipmanlar Çin standartlarına göre MA olup ATEX uyumlu değildir.</p>	İşveren hakkında 2240 TL idari para cezasının

			uygulanması
Programlı	30/10/2013	<p>1. Amasra 3 nolu kuyu ağız ve kuyu dibinde kafes kapı sviçleri bulunmamaktadır.</p> <p>2. Kazpınar 2 nolu kuyu ağızında bulunan havalandırma fan drifti kısmındaki su drenaj büzleri yanlardaki toprak kayması sebebiyle kapanmış vaziyettedir.</p> <p>3. Kazpınar 2 nolu kuyu ağızında bulunan fan drifti girişinin kuyuya bağlı olduğu kısımda korkuluk bulunmamaktadır.</p> <p>4. Kazpınar 2 nolu kuyu için kurtarma kapsülleri mevcut değildir.</p>	İşveren hakkında 4312 TL idari para cezasının uygulanması
Programlı	30/05/2013	<p>1. Kuyu dip ve ara katlarında kafes inme-binme noktalarında yukardan malzeme düşmelerine karşı emniyet sistemi kurulmamıştır.</p> <p>2. Yapılan patlatmalardan sonra yeterli havalandırma yapılmadan bu bölgelere girilmekte ve gaz alarm sensorları (karbondioksit) ikaz halindeyken çalışmalara devam edilmektedir.</p> <p>3. Yeraltında kullanılan taşıyıcı bantlarda yangın için otomatik algılama ve söndürme sistemi bulunmamaktadır.</p> <p>4. Arınlarda süren kullanılmamaktadır. Ana yollarda çelik bağ ile cidar arasında boşluklar vardır.</p> <p>5. Ateşleme sahasında yürütülen çalışmalarda patlayıcı maddeler ve manyeto açıkta bulunmaktadır.</p> <p>6. Galeri ve desandre sürme çalışmalarında aynalara delik delme işi ve tahkimatın bağlanması işleri esnasında yüksek noktalara ulaşmak için uygun platformlar kullanılmamaktadır.</p> <p>7. Çalışma bölgelerinde acil durum teneffüs istasyonları bulunmamaktadır.</p> <p>8. 2 numaralı Kazpınarı Kuyusundaki faaliyetlerle ilgili risk değerlendirmesi bulunmamaktadır. İşletmelerde gaz ve deşaj riskine karşı alınacak önlemler değerlendirilmemiştir.</p> <p>9. Arınlarda ve başyukarılarda kullanılmak üzere sesli ve ışıklı ölçüm sistemi bulunmamaktadır.</p> <p>10. a) 50 den fazla çalışanı bulunan Datong Coal Mine Group C.O. ve Denfa İnşaat Tesisat Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. unvanlı alt işverenler İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurmamıştır.</p> <p>b) 50 den az çalışanı bulunan Ularte Sınai Yapı ve Ticaret A.Ş. ve Mahmut SARIYAR unvanlı alt işverenleri asıl işveren tarafından kurulan İ.S.G. kuruluna temsilci atamamıştır.</p> <p>11. İ.S.G. birimi tarafından düzenlenen defter en son 08.08.2012 tarihinde imzalanmıştır. Onaylı defterde işyeri hekiminin imzası yoktur.</p>	İşveren hakkında 7546 TL idari para cezasının uygulanması
Kontrol	21/11/2012	<p>1. Alt işveren Denfa İnş. Tesisat Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait işyerinde sosyal tesisler yetersizdir.</p> <p>2. 3 nolu kuyu dibinden itibaren sürülen hazırlık galerisinin 340-350 metresinden sonra yaklaşık 40 metrelik kısımda tavanda ve yanlarda kavlaklar oluşmuştur.</p>	İşveren hakkında 2500 TL idari para cezasının uygulanması
Genel	31/05/2012	<p>1. Tahlisiye istasyonu yoktur.</p> <p>2. İş Güvenliği Uzmanı yoktur.</p> <p>3. Patlatmalardan sonra arındaki ilerlemelerde çatlak ve kavlak kontrolü yeterince yapılmamaktadır.</p> <p>4. Kuyu asansörünün asansör platform kenarlarında ara korkuluk bulunmamaktadır.</p> <p>5. İşyerinde gürültü ölçümü yapılmamıştır.</p> <p>6. Gürültülü yerlerde çalışan işçilere kulaklık verilmemiştir.</p> <p>7. Bazı iş makinelerinin operator kabinleri bulunmamaktadır.</p> <p>8. Ocaklarda yer ve yön levhaları bulunmamaktadır.</p>	İşveren hakkında 5500 TL idari para cezasının uygulanması

		<p>9. Bazı iş makinelerinin geri vites ikaz sistemi yoktur.</p> <p>10. Alt işveren Denfa İnş. Tesisat Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait işyerinde kullanılan makine ve ekipmanların elektrik kabloları kopma, darbe ve ezilmelere karşı korunaklı değildir.</p> <p>11. Alt işveren Denfa İnş. Tesisat Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait işyerinde sosyal tesisler yetersizdir.</p> <p>12. Alt işveren Denfa İnş. Tesisat Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait işyerinde ilkyardım kursu görmüş işçi bulunmamaktadır.</p> <p>13. Atölyelerde bulunan makinelerin üzerine çalışma talimatları asılmamıştır. İşyerinde kullanılan makine ve tezgâhların üzerinde çalışma talimatları yoktur.</p> <p>14. Gömü Kuyusu Yardımcı Vinç Tesislerindeki elektrik kablolarının geçtiği kanalların üzerinde ızgara bulunmamaktadır.</p> <p>15. 3 nolu kuyunun şövelman tırmanma merdiveninin arka korkuluğu yoktur.</p>	
Genel	20/10/2011	<p>1- Tahlisiye istasyonu yoktur.</p> <p>2- İş Güvenliği Uzmanı yoktur.</p> <p>3- Tarlaağzı 1 nolu kuyunun -510 kotunun altında kalan 100 metrelik kuyu bölümü havalandırılmamaktadır.</p> <p>4- B14 ve B24 galerilerinde demirbağlar tavan ve yanlardan sıkıştırılmamaktadırlar.</p> <p>5- İşyerinde kullanılmakta olan basınçlı gaz tüpleri devrilmeye karşı bağlanmamıştır.</p>	İşveren hakkında 2464 TL idari para cezasının uygulanması
Kontrol	03/06/2011	-	Mevzuata aykırılık bulunmamakta
Genel	27/09/2010	<p>1. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgesi yoktur.</p> <p>2. İşçilerin sağlık raporları Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine uygun değildir.</p> <p>3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu eksik oluşturulmuştur.</p> <p>4. Kuyuların yakınındaki hava tanklarının çevresi açıktır.</p>	Mevzuata aykırılıkların derhal giderilmesi için işverene tebliğ edilmesi

Söz konusu maden işyerleri ile ilgili olarak bugüne kadar 9 iş kazası vakası Sosyal Güvenlik Kurumuna intikal etmiştir. Bu vakalardan 6'sı rapora bağlanmış olup, 2'si ile ilgili incelemeler devam etmektedir. 1 vaka ise kuruma yeni intikal etmiştir.

35 yaralanma vakası sonrasında 8 kişi maluliyet talebinde bulunmuştur. Bu 8 kişi hakkında yapılan incelemelerde, 3 vakada işveren kusurlu bulunup, 1 vakada işveren kusuru görülmemiştir. Diğer 4 vaka hakkında ise incelemeler devam etmektedir.