

7/51238

6K.17



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 89456481/610/ 740
Konu : Yazılı soru önergesi (7/51238)

24.10.2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 15.09.2014 tarih ve 194648 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde yer alan Bartın Milletvekili Sayın M. Rıza YALÇINKAYA tarafından verilen 7/51238 esas numaralı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte sunulmaktadır.

Gereğini arz ederim.

Faruk ÇELİK
Bakan

Ek: Cevap (4 sayfa)



**BARTIN MİLLETVEKİLİ SAYIN M.RIZA YALÇINKAYA’NIN 7/51238 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Söz konusu maden ocağında 02.04.2014, 27.08.2014 ve 19.09.2014 tarihlerinde meydana gelen iş kazalarına ilişkin gerekli işlemler ile denetimler devam etmektedir.

Söz konusu işyerinde Bakanlığımızda iş müfettişleri tarafından en son 17-23.06.2014 tarihlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş gerçekleştirilmiştir. Teftiş sonucunda tespit edilen 4 mevzuat aykırılık çalışanlar için hayati tehlike oluşturduklarından, tehlike giderilinceye kadar işyerinde işin durdurulması kararı uygulanmış olup, tespit edilen mevzuata aykırılıklar için işverenlik hakkında 6720 TL idari para cezasının uygulanması talep edilmiştir.

Hattat Enerji ve Maden Tic. A.Ş. Amasra B Sahası unvanlı işyerinde, Bakanlığımızca son 5 yıl içerisinde 13 teftiş gerçekleştirilmiştir. İşyerinde gerçekleştirilen teftiş, rapor tarihleri, tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve işverenlik hakkında uygulanması talep edilen idari yaptırımlar, aşağıda yer almaktadır.

Rapor Tarihi	Tespit Edilen Hususlar - Teftiş Sırasında Giderilen Mevzuata Aykırılıklar	Sonuç
27/06/2014	1. İşyerinde arama, kurtarma ve tahliye faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi için kurtarma istasyonu kurulmamıştır. 1. İşyerindeki elektrikli ve mekanik ekipmanların bazıları Çin standartlarına göre MA sertifikalı olup ATEX’e uyumlu değildir. 2. İşyerinde tahlisiye ekipleri oluşturulmamıştır. 3. 1 nolu Gömü kuyusu ile 3 nolu Amasra kuyusu arasında ki -410 katı ile - 510 katı arasındaki havalandırma doğal hava ve tali havalandırma ile sağlanmaktadır. Ocağın genel havalandırmasını sağlayacak mekanik havalandırma sistemi kurulmamıştır.	İşveren hakkında 6720 TL idari para cezasının uygulanması
24/06/2014	2. İşyerinde arama, kurtarma ve tahliye faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi için tahlisiye (kurtarma) istasyonu kurulmamıştır. 3. İşyerindeki elektrikli ve mekanik ekipmanların bazıları Çin standartlarına göre MA sertifikalı olup ATEX’e uyumlu değildir. 4. İşyerinde tahlisiye ekipleri oluşturulmamıştır. 5. 1 nolu Gömü kuyusu ile 3 nolu Amasra kuyusu arasında ki -410 katı ile - 510 katı arasındaki havalandırma doğal hava ve tali havalandırma ile sağlanmaktadır. Ocağın genel havalandırmasını sağlayacak mekanik havalandırma sistemi kurulmamıştır.	İşyerinde işin durdurulması
24/04/2014	1. İşyerinde arama, kurtarma ve tahliye faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi için kurtarma istasyonu kurulmamıştır. 2. Yeraltında kullanılan elektrikli ekipmanlar Çin standartlarına göre MA olup ATEX uyumlu değildir.	İşveren hakkında 2240 TL idari para cezasının uygulanması
30/10/2013	1. Amasra 3 nolu kuyu ağzı ve kuyu dibinde kafes kapı sviçleri bulunmamaktadır. 2. Kazpınar 2 nolu kuyu ağzında bulunan havalandırma fan drifti kısmındaki su drenaj büzleri yanlardaki toprak kayması sebebiyle kapanmış vaziyettedir. 3. Kazpınar 2 nolu kuyu ağzında bulunan fan drifti girişinin kuyuya bağlı olduğu kısımda korkuluk bulunmamaktadır. 4. Kazpınar 2 nolu kuyu için kurtarma kapsülleri mevcut değildir.	İşveren hakkında 4312 TL idari para cezasının uygulanması
30/05/2013	1. Kuyu dip ve ara katlarında kafes inme-binme noktalarında yukardan malzeme düşmelerine karşı emniyet sistemi kurulmamıştır. 2. Yapılan patlatmalardan sonra yeterli havalandırma yapılmadan bu bölgelere girilmekte ve gaz alarm sensorları (karbondioksit) ikaz halindeyken çalışmalara devam edilmektedir. 3. Yeraltında kullanılan taşıyıcı bantlarda yangın için otomatik algılama ve söndürme sistemi bulunmamaktadır.	İşveren hakkında 7546 TL idari para cezasının uygulanması

	4. Arınlarda süren kullanılmamaktadır. Ana yollarda çelik bağ ile cidar arasında boşluklar vardır. 5. Ateşleme sahasında yürütülen çalışmalarda patlayıcı maddeler ve manyeto açıkta bulunmaktadır. 6. Galeri ve desandre sürme çalışmalarında aynalara delik delme işi ve tahkimatın bağlanması işleri esnasında yüksek noktalara ulaşmak için uygun platformlar kullanılmamaktadır. 7. Çalışma bölgelerinde acil durum teneffüs istasyonları bulunmamaktadır. 8. 2 numaralı Kazpınarı Kuyusundaki faaliyetlerle ilgili risk değerlendirmesi bulunmamaktadır. İşetmelerde gaz ve degaj riskine karşı alınacak önlemler değerlendirilmemiştir. 9. Arınlarda ve başyukarılarda kullanılmak üzere sesli ve ışıklı ölçüm sistemi bulunmamaktadır. 10. a) 50 den fazla çalışanı bulunan Datong Coal Mine Group C.O. ve Denfa İnşaat Tesisat Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. unvanlı alt işverenler İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurmamıştır. b) 50 den az çalışanı bulunan Ularte Sınai Yapı ve Ticaret A.Ş. ve Mahmut SARIYAR unvanlı alt işverenleri asıl işveren tarafından kurulan İ.S.G kuruluna temsilci atamamıştır. 11. İ.S.G. birimi tarafından düzenlenen defter en son 08.08.2012 tarihinde imzalanmıştır. Onaylı defterde işyeri hekiminin imzası yoktur.	
21/11/2012	1. Alt işveren Denfa İnş. Tesisat Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait işyerinde sosyal tesisler yetersizdir. 2. 3 nolu kuyu dibinden itibaren sürülen hazırlık galerisinin 340-350 metresinden sonra yaklaşık 40 metrelik kısımda tavanda ve yanlarda kavlaklar oluşmuştur.	İşveren hakkında 2500 TL idari para cezasının uygulanması
31/05/2012	1. Tahlisiye istasyonu yoktur. 2. İş Güvenliği Uzmanı yoktur. 3. Patlatmalardan sonra arındaki ilerlemelerde çatlak ve kavlak kontrolü yeterince yapılmamaktadır. 4. Kuyu asansörünün asansör platform kenarlarında ara korkuluk bulunmamaktadır. 5. İşyerinde gürültü ölçümü yapılmamıştır. 6. Gürültülü yerlerde çalışan işçilere kulaklık verilmemiştir. 7. Bazı iş makinelerinin operator kabinleri bulunmamaktadır. 8. Ocaklarda yer ve yön levhaları bulunmamaktadır. 9. Bazı iş makinelerinin geri vites ikaz sistemi yoktur. 10. Alt işveren Denfa İnş. Tesisat Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait işyerinde kullanılan makine ve ekipmanların elektrik kabloları kopma, darbe ve ezilmelere karşı korunaklı değildir. 11. Alt işveren Denfa İnş. Tesisat Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait işyerinde sosyal tesisler yetersizdir. 12. Alt işveren Denfa İnş. Tesisat Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait işyerinde ilkyardım kursu görmüş işçi bulunmamaktadır. 13. Atölyelerde bulunan makinelerin üzerine çalışma talimatları asılmamıştır. İşyerinde kullanılan makine ve tezgâhların üzerinde çalışma talimatları yoktur. 14. Gömü Kuyusu Yardımcı Vinç Tesislerindeki elektrik kablolarının geçtiği kanalların üzerinde ızgara bulunmamaktadır. 15. 3 nolu kuyunun şövelman tırmanma merdiveninin arka korkuluğu yoktur.	İşveren hakkında 5500 TL idari para cezasının uygulanması
20/10/2011	1- Tahlisiye istasyonu yoktur. 2- İş Güvenliği Uzmanı yoktur. 3- Tarlaağzı 1 nolu kuyunun -510 kotunun altında kalan 100 metrelik kuyu bölümü havalandırılmamaktadır.	İşveren hakkında 2464 TL idari para cezasının uygulanması

	4- B14 ve B24 galerilerinde demirbağlar tavan ve yanlardan sıkıştırılmamaktadırlar. 5- İşyerinde kullanılmakta olan basınçlı gaz tüpleri devrilmeye karşı bağlanmamıştır.	
03/06/2011	-	Mevzuata aykırılık bulunmamakta
27/09/2010	1. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgesi yoktur. 2. İşçilerin sağlık raporları Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine uygun değildir. 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu eksik oluşturulmuştur. 4. Kuyuların yakınındaki hava tanklarının çevresi açıktır.	Mevzuata aykırılıkların derhal giderilmesi için işverene tebliğ edilmesi

Teftiş Konusu	Rapor Tarihi	Tespit Edilen Hususlar	Sonuç
İşyerinde Qingjun LUI'nun ölümü ile sonuçlanan kazanın inceleme teftişi	30/10/2013	1. Tavanının kararlılığı açısından yeterli ve gerekli önlemler alınmadan arında kaya saplaması için delik delme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2. İşçinin üzerine tavandan düşerek, kazaya sebep olan 1 ton ağırlığındaki masif kütle, atım yapıldıktan sonra kontrollü olarak düşürülmemiştir. 3. Qing Jun LIU' a işe başladığında verilen yeraltı işbaşı uyum eğitimi sonrasında yeterli ölçme ve değerlendirilme yapılmamıştır. 4. Hattat Enerji ve Maden Tic. AŞ. tarafından hazırlanan sağlık güvenlik dokümanında; yeraltı işçisi için, tahkimatın sıkıştırması sonucu oluşabilecek kazalar kabul edilebilir risk sınıfına sokulmuştur. Datong Coal Mine Group Co. Ltd. Şti sağlık güvenlik dokümanı hazırlamamıştır. 5. Kazalar ile ilgili hazırlanmış Kaza Araştırma Raporları bulunmamaktadır. Kurul tarafından toplantılarda bu kazalar gündem maddesi yapılmamış, koruma ve önleme politikaları belirlenerek toplantı tutanağına işlenmemiştir. 6. Kaza tarihinde Hattat Enerji ve Maden Ticaret AŞ.'nin tehlike sınıfına göre ataması yapılmış İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı bulunmamaktadır. 7. Asıl işveren ve alt-işverenler arasında iş sağlığı ve güvenliği yeterli koordinasyonu sağlanmamıştır. Bu koordinasyonun yöntemi ile ilgili gerekli bilgiler sağlık güvenlik dokümanında yer almamaktadır.	İşverenlik hakkında 4250 TL idari para cezasının, "Datong Coal Mine Group Co. Ltd. Şti." unvanlı işverenlik hakkında 1750 TL idari para cezasının uygulanması
"Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim Projesi" kapsamında inceleme teftişi	27,28/10/2009	1. Hava ölçümleri kuyu emniyet defterine kaydedilmemektedir. Yapılan Ölçümler ayrı kayıt altına alınmamakta, emniyet defterine yapılan ölçümlerin ortalaması tek kayıt olarak kaydedilmektedir. 2. Kuyularda derinleştirme çalışmaları yapılmaktadır. İşçi giriş ve çıkışları ile tahkimat, patlayıcı ve her türlü malzeme ve teçhizat nakli aynı kova ile yapılmaktadır. İnsan taşınmasında kullanılan tarlaağzı (1) kuyusunun halatı 12.03.2007 tarihinde kullanılmaya	Mevzuata aykırılıkların derhal giderilmesi için işverene tebliğ edilmesi

		başlanmıştır. Halat kayıt defteri tutulmamaktadır. 3. Gaz ölçüm cihazlarının oksijen sensorları faal değildir. 4. Kuyu başlarında bulunan korkuluklar yeterince sağlam tespit edilmemiştir. 5. Vinç dairesinde bulunan elektrik panolarının tabanı yalıtılmamıştır. 6. 1 numaralı seyyar patlayıcı madde deposu etrafındaki toprak sütre yetersizdir. 7. Kuyu üzerinde bulunan paratonerin toprakla bağlantısı kopmuş durumdadır. 8. İşveren "sağlık ve güvenlik dökümanı" hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlayacaktır. 9. Elektrik panolarının bulunduğu bölüm kilitli değildir. 10. Tarlaağzı (1) kuyusu tabanında çalışma ortamında toz bulunmaktadır. Meydana gelen tozlar bastırılmamaktadır.	
İşyerinde 30/11/2008 günü saat 17:15 sularında meydana gelen iş kazası sonucu yaralanan tedavisi sırasında 07/12/2008 günü vefat eden XIUHU YİN ile ilgili yapılan inceleme teftişi	28/01/2009	1. Çalışanların uyması gerekli olan iş güvenliği talimatları, işyerinde karşılaşılabilecek risklerle ilgili eğitilmemiş ve bu konularda bir risk değerlendirme raporu hazırlanmamıştır. 2. İşyerinde kazaya neden olan iş ekipmanının kontrolünün yapıldığına dair kayıt ve belge görülmemiştir. 3. Delik delme işinde kullanılan şemsiye delicinin mevzuatın öngördüğü sulu delik delme sistemine göre çalışmadığı, bu nedenle ortamda çok kesif bir toz oluştuğu, çalışanlar arasındaki iletişimi olumsuz etkilediği görülmüştür. 4. Kuyu dibinde ve zeminde çalışanlar ile platform üstündeki sinyalciler arasında haberleşmeyi temin edecek sesli bir tertibat yoktur.	Meydana gelen olayın iş kazası olduğu, asıl işverenin yerine getirmede olduğu hususlar bulunduğu