



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/3380
Ek-97

Sayı: 35964878.610.01/ 122243
Konu: Soru Önergesi (7/3380)

10/6/2016

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 05.05.2016 tarihli ve 34321 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Trabzon Milletvekili Haluk PEKŞEN' in, Rize İlindeki Taşlı Deresi üzerinde yapılan Hamzabey Regülatörü ve HES Projesinin çevresine verdiği zarara ilişkin, 7/3380 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (.1. sayfa)

TRABZON MİLLETVEKİLİ HALUK PEKŞEN'İN
7/3380 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Hamzabey Regülatörü ve HES Projesinin akifer alanında yapıldığı ve akifer alanında hiçbir şekilde böyle bir yapı yapılamayacağı iddiaları araştırılmış mıdır? Akifer alanına HES inşaatı yapılması iddiaları konusunda Bakanlığınız tarafından nasıl bir işlem yapılacaktır?*

SORU 2. *Fabrika çevre kotu, deşarj kanalı giriş kotu regülatör rezervuar alanı maksimum su kotundan neden düşük yapılmıştır?*

SORU 3. *Yağışlar sonrası oluşan yüzey sularının dereye deşarjı düşük kot nedeniyle sağlanamayacağından söz konusu fabrikanın sel baskınlarıyla karşı karşıya kalmasını engellemek için neden şimdiye kadar gerekli tedbirler alınmamıştır?*

SORU 4. *HES inşaatının çevredeki yerleşim yerlerine vereceği maddi ve manevi zarar hesaplanmamış mıdır? Diğer HES projelerinde rezervuar alanı kotu ve çevredeki yerleşim yerlerinde de aynı problem mevcut mudur?*

SORU 5. *Regülatör çevre duvarı altından su geçişini engelleyecek geçirimsiz bir perde oluşturacak şekilde gerekli zemin iyileştirmeleri neden yapılmamıştır?*

SORU 6. *HES nedeniyle fabrikanın bodrum katına su baskınları olmasının yarattığı can ve mal riskini önlemek için neden şimdiye kadar bir önlem alınmamıştır?*

SORU 7. *Göl alanı içerisinde kalan atık su deşarj hattının regülatör içerisinden baypas edilmesi neden yapılmamıştır?*

SORU 8. *Fabrikanın çevre kotu regülatör kret seviyesine kadar neden yükseltilmemiştir?*

SORU 9. *Fabrika sahasındaki yüzeysel suların dereye uygun bir kotta deşarjı neden sağlanmamıştır?*

CEVAP 1-9. Taşlıdere Deresi akifer alanının mansabında bulunan Hamzabey Regülatörü gibi akarsu akifer alanlarının mansabında yapılan su kabartma yapıları akifer alanın beslenmesini pozitif anlamda destekleyeceğinden dolayı DSİ Genel Müdürlüğümüz açısından sakınca görülmemektedir. Diğer taraftan *Hamzabey Regülatörü ve HES* binası Taşlıdere dere yatağının alüvyon zemininde inşa edilmiştir.

Yüzey sularının duvar arkasına birikmesini önlemek için; *Hamzabey Regülatörü ve HES Projesi* duvar ile fabrika arasındaki alanda drenfleksler döşenmiş, bunların duvar arkasında yapılan bir röğara bağlantısı yapılmış, bu rögardan alınan sular regülatör rezervuar altına döşenen boru ile regülatör mansabına aktarılmıştır. Ancak feyezan sonrası yapılan incelemede söz konusu boru ve drenflekslerin çalışmadığı tespit edilmiş olup, bunun fabrikayı su basmasında etken olan sebeplerden biri olduğu anlaşılmıştır. Regülatör maksimum su kotu: 37,30 m, fabrika çevre duvar üst kotu ise 37,50 m olup fabrika çevre duvar üst kotu, regülatör maksimum su kotundan daha yüksektir. HES inşaatının çevresinde söz konusu fabrika dışında herhangi bir yerleşim yeri bulunmamaktadır.

Fabrikaya ait atık su deşarj hattı ile alakalı konu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiş olup söz konusu atıksuyun toplanarak şehir kanalizasyon sistemine aktarılması Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün kontrolünde fabrika sahiplerince sağlanmıştır.

